



Tarnekomplekt METRON 60 BT

1. Laser-kaugusmõõdik
2. Kott
3. Laadimiskaabel
4. Hoideaas

1.



2.



3.



4.





2.1 Funktioinupud



2.2 Näidik





Kasutusjuhend

laser-kaugusmõõdik METRON 60 BT (originaaljuhendi tõlge)

Teave selle juhendi kohta

Õnnitleme teid uue METRON 60 BT ostu puhul! Olete soetanud SOLA mõõdiku, mis muudab teie töö lihtsamaks, täpsemaks ja kiiremaks.

Selle mõõdiku funktsioonide kasutamiseks täies mahus ja ohutu kasutamise tagamiseks pidage kinni järgmistest juhistest.

- Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõtmist läbi.
- Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures.
- Andke seade teistele isikutele alati koos kasutusjuhendiga edasi.
- Ärge kunagi muutke paigaldatud hoiatusilte loetamatuks.

Sisu

1. Üldised juhised
2. Kirjeldus
3. Tehnilised andmed
4. Ohutusjuhised
5. Laseri ohutus/klass
6. Kasutuselevõtt
7. Kasutamine
8. Hooldus, hoiustamine ja transport
9. Tarnekomplekt ja tarvikud
10. Veaotsing
11. Jäätmekäitlus
12. Tootja garantii
13. EÜ vastavusdeklaratsioon



1. Üldised juhised

1.1 Signaalsõnad ja nende tähendus

OHT

Vahetu oht, mis põhjustab raskeid kehavigastusi või surma.

HOIATUS

Võimalik ohuolukord, mis põhjustab raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Võimalik ohuolukord, mis võib põhjustada kergeid kehavigastusi või materiaalsset kahju.

MÄRKUS

Kasutusjuhised ja muu kasulik teave.

1.2 Piktogrammide ja muude juhised

1.2.1 Hoiatused



Hoiatus üldise ohu eest

1.2.2 Sümbolid




Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit



Patareisid ega seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka




Ärge visake patareisid tulle

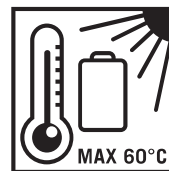

Ärge laske patareidel soojeneda temperatuurile üle 60 °C



2. klassi laserseade

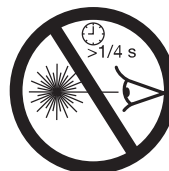

Ärge vaadake laserikiirde!



2. Kirjeldus

2.1 Funktsiooninupud

- 1 Ekraan
- 2 Klahvistik
- 3 Ava hoideaasa jaoks
- 4 Fiksaator
- 5 Statiivi ühendus 1/4"
- 6 Mini-USB-liitmik
- 7 SISSE/mõõtenupp
- 8 Funktsiooninupp/mälu
- 9 Liitmine, lahutamine / mõõteserv
- 10 VÄLJA/kustutusnupp

2.2 Näidik

- 1 Mõõteväärtused
- 2 Mõõtenäit
- 3 Kaldenäit
- 4 Funktsiooninäit
- 5 Punktist punkti näit
- 6 Bluetooth
- 7 Patareide olek
- 8 Min-/max-näit
- 9 Mõõteserv
- 10 Ühik
- 11 Mälu

2.3 Sihipärane kasutamine

Seade on ette nähtud kauguse mõõtmiseks. Näidikul kuvatakse mõõteväärtust, seadistust ning seadme olekut.

Väljastatav laserikiir peegeldatakse reflekteerivalt pinnalt tagasi laser-kaugusmõõdikule. Selle abil saab kauguse kindlaks teha. Tööulatus sõltub laser-kaugusmõõdiku mudelist, refleksioonivõimest ja reflekteeriva pinna omadustest.



3. Tehnilised andmed

3.1 Üldised andmed

Mõõtevahemik	0,05–60 m*
Täpsus	±1,5 mm**
Kaitseaste	IP 54
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635 nm, < 1 mW
Laseri automaatne väljalülitamine	45 s
Seadme automaatne väljalülitamine	180 s
Kasutusaeg	kuni 5000 mõõtmist***
Patareide tüüp	3,7 V 850 mAh liitiumioon
Töötemperatuur	0–40 °C
Hoiustamistemperatuur	–20–60 °C
Statiivi ühendus	1/4"
Mõõtmed (k x l x s)	119 x 46 x 28
Kaal koos patareidega	100 g

*Sihtpunkti 100% refleksioonivõime (nt valgeks värvitud sein), nõrga taustvalgustuse ja 25 °C töötemperatuuri korral mõõtmisel. Ebasoodsatel tingimustel, nt otsese päikesevalguse, halvasti reflekteeriva pinna või klaasil või läikivatel pindadel mõõtmise korral võib ebatäpsus suurem olla – võivad tekkida mõõtmisvead.

Nähtava laseripunkti tööulatus sõltub keskkonningimustest.

**Täpsus kehtib 0,05–10 m korral. Kui vahemaa on 10 m kuni 60 m, võib maksimaalne tolerants halveneda 0,1 mm/m võrra.

***Toatemperatuuril kasutamine.

3.2 Funktsioonid

- Kauguse mõõtmine
- Min-/max-mõõtmine
- Kestusmõõtmine
- Pindala mõõtmine
- Ruumala mõõtmine
- 2 punkti kaudne mõõtmine
- 3 punkti kaudne mõõtmine
- Liitmine
- Lahutamine
- Mõõteväärtuste mälu



4. Ohutusjuhised

4.1 Vastutusala

4.1.1 Tootja

SOLA vastutab ohutustehniliselt laitmatu toote tarnimise eest, mille juurde kuuluvad kasutusjuhend ja originaaltarvikud.

4.1.2 Käitaja

Käitaja vastutab toote nõuetekohase kasutamise eest, sh tema töötajate poolt, tagades nende juhendamise ja tööohutuse toote kasutamisel.

- Ta mõistab tootel olevat ohutusteavet ja kasutusjuhendis olevaid juhiseid.
- Ta järgib kohalikke ja ettevõttes kehtivaid ohutus- ning tööohutuseeskirju ja töötaja ohutuse kohta kehtivaid seadusesätteid ja määrusi.
- Ta teavitab ettevõtet SOLA viivitamatult, kui tootel ja selle kasutamisel ilmnevad ohutusalsed puudused.
- Ta tagab, et seadme kasutamist ei jätkata, kui sellel on puudusi tuvastatud, ning viib selle asjatundlikku remondipunkti.



4.2 Asjatundmatu kasutamine

- Seadme ja tarvikute kasutamine ilma juhendamiseta.
- Teiste tootjate tarvikute või lisaseadmete kasutamine.
- Kasutamine väljaspool kasutuspiire (vt ptk 3 „Tehnilised andmed“).
- Äärmuslike temperatuurikõikumiste tingimustes või ilma piisava aklimatiseerimiseta kasutamine.
- Ohutusseadiste toimetuks muutmine ning juhise- ja hoiatussiltide eemaldamine.
- Seadme volitamata avamine.
- Seadme või tarvikute ümberehitamine või muutmine.
- Teiste sihilik pimestamine.
- Kasutuskoha ebapiisav tõkestamine.

4.3 Kasutuspiirid

METRON 60 BT sobib kasutamiseks inimeste püsivas elukeskkonnas.

- Toode ei tohi kasutada plahvatusohtlikus või agressiivses keskkonnas.
- Enne ohtlikus keskkonnas, elektriseadmete lähedal või sarnastes olukordades töötamist võtke ühen dust kohaliku päästeameti või vastutava isikuga, kes tegutseb ohutuse tagamise valdkonnas.



4.4 Kasutamisel tekkida võivad ohud

4.4.1 Üldised andmed



HOIATUS

Puuduvad või puudulikud juhised võivad põhjustada asjatundmatut või nõuetele mittevastavat kasutamist. Seetõttu võivad juhtuda õnnetused, mille tagajärjel tekivad rasked inimvigastused, materiaalne, rahaline ja keskkonnakahju.

- Järgige tootja ohutusjuhiseid ja käitaja suuniseid.
- Hoidke seade ja tarvikud laste käeulatuses eemal.



HOIATUS

Laserikiirega pimestamine võib kaudselt põhjustada raskeid õnnetusi, eriti juhul, kui pimestatakse inimesi, kes juhivad sõidukit või mõnda masinat. Ärge vaadake laserikiirde.

- Ärge suunake laserikiirt või laseritasandit silmade kõrgusele ega inimestele.



ETTEVAATUST

Kukkumine, pikk hoiustamine, transport ja muud mehaanilised mõjud võivad põhjustada valesid mõõtmistulemusi. Enne kasutamist kontrollige seadet kahjustuste tuvastamiseks. Ärge kasutage kahjustatud seadmeid.

- Laske remontida ainult ettevõttel SOLA.

4.4.2 Patareid



OHT

Tugeva mehaanilise mõju tõttu võivad patareid ja akud lekkida, süttida või plahvatada, eralduda võivad mürgised ained.

- Ärge avage patareid ega akusid ega avaldage neile mehaanilist koormust.
- Laske remontida ainult ettevõttel SOLA.



HOIATUS

Kõrge keskkonnatemperatuuri ja vedelikesse kastmise tõttu võivad patareid ja akud lekkida, süttida või plahvatada, eralduda võivad mürgised ained.

- Kaitske patareid ja akusid transportimisel mehaaniliste mõjude eest.
- Ärge laske patareidel ega akudel üle kuumeneda ega jätke neid tule lähedale.
- Vältige niiskuse tungimist patareidesse ja akudesse.
- Ärge kasutage kahjustatud patareid ega akusid. Andke nõuetekohaselt jäätmekäitlusse (vt ptk 11 „Jäätmekäitus“).



HOIATUS

Lühise või mitte nõuetekohase kasutamise tõttu võivad patareid üle kuumeneda, tekitades vigastus- ja tulekahjuohu.

- Ärge transportige ega hoidke patareid rõivaste taskutes.
- Ärge laske patareikontaktidel kokku puutuda ehete, võtmete ega muude elektrit juhtivate esemetega.
- Ärge laadige patareid.
- Patareid ei tohi lühiühendamise teel tühjaks laadida.
- Patareid ei tohi seadmes joota.
- Vanu ja uusi patareid, eri tootjate patareid ega eri tüübitähisega patareid ei tohi koos kasutada.



HOIATUS

Asjatundmatu jäätmekäitlusse andmise tõttu võite teie ise ja teised isikud raskeid vigastusi saada ning keskkonda kahjustada. Plastosade põletamisel tekivad mürgised heitgaasid, mis võivad inimeste tervist kahjustada. Patareid/akud võivad plahvatada, kui neid kahjustatakse või kuumutatakse ning see võib põhjustada mürgistust, põletusi, söövitusi või keskkonnasaastet. Hooletu jäätmekäitlusse andmise tõttu võib tekkida volitamata isikutel võimalus toodet mitte nõuetekohaselt kasutada.

- Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Andke seade ja tarvikud nõuetekohaselt jäätmekäitlusse (vt ptk 11 „Jäätmekäitus“).
- Kaitske alati toodet volitamata isikute, eelkõige laste kätte sattumise eest.

4.5 Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ)

Elektromagnetiline ühilduvus on toodete suutlikkus töötada laitmatult elektromagnetkiirguse ja elektros- taatiliste laengute keskkonnas, ilma teistes seadmetes elektromagnetilisi häiringuid tekitamata.



4.5.1 METRON 60 BT põhjustatud häiringud teistes seadmetes

Kuigi tooted vastavad asjakohaste direktiivide ja standardite rangetele nõuetele, ei saa SOLA täielikult välistada teistes seadmetes häiringute põhjustamise võimalust (nt juhul, kui toodet kasutatakse koos teiste tootjate seadmetega, nt väliarvutid, arvutid, raadiosideseadmed, mobiiltelefonid, erinevad kaablid või välised akud).

- Jälgige arvutite ja raadiosideseadmete kasutamisel tootjapõhiseid elektromagnetilise ühilduvuse andmeid.
- Kasutage ainult SOLA originaalvarustust ja -tarvikuid.

4.5.2 Teiste seadmete põhjustatud häiringud METRON 60 BT-s

Kuigi toode vastab asjakohaste direktiivide ja standardite rangetele nõuetele, ei saa SOLA täielikult välistada võimalust, et raadiosaatjate, raadiotelefonide, diisलगeneraatorite jne vahetus läheduses tekkiv intensiivne elektromagnetkiirus võib mõõtmistulemusi mõjutada.

- Sellistes tingimustes mõõtmisel kontrollige mõõtmistulemusi üle.



5. Laseri ohutus/klass

METRON 60 BT kiirgab välja nähtava laserpunkti.

Toode vastab laseri 2. klassile standardi DIN EN 60825-1:2007-03 järgi

Laseri 2. klass:

2. klassi laserseadmete korral on silmad kaitstud juhusliku lühiajalise laserikiirde vaatamise korral silmalaugude sulgemise refleksi ja/või pea ärapööramise reaktsiooniga.



HOIATUS

Optiliste abivahendite kaudu (nt binoklid, teleskoobid) otse laserikiirde vaatamine võib olla ohtlik.




ETTEVAATUST

Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

- Ärge vaadake laserikiirde.
- Ärge suunake laserikiirt teistele inimestele.

Seadmel olev silt:

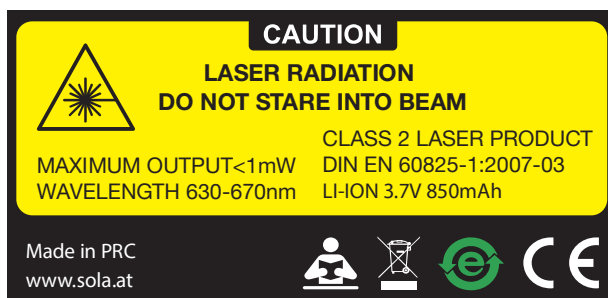

- Ärge eemaldage tüübisilti!



6. Kasutuselevõtt

6.1 Patareid

Seadmel on 3,7 V 850 mAh liitiumioonaku. Laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult täis. Akude laetust kuvatakse ekraanil. Laadige akusid, kui ekraanil olev sümbol püsivalt vilgub. Kasutage METRON 60 BT laadimiseks kaasasolevat laadimiskaablit. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada. Seade on täielikult laetud u 3 tunni möödudes.

6.2 Kott

Laserseadme transportimiseks saab selle kotti hoiule panna. Mõõtmiseks tuleb laserseade kotist välja võtta.





7. Kasutamine

7.1 Kasutuselevõtt

7.1.1 Sisse- ja väljalülitamine

Laserseadme sisselülitamiseks vajutage nuppu SISSE / mõõtenuppu.

Laserseadme väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit nuppu VÄLJA / kustutusnuppu.

7.1.2 Tagasi

Viimase toimingu tühistamiseks vajutage üks kord nuppu VÄLJA / kustutusnuppu. Aktiivsest funktsioonist väljumiseks ja üksikmõõtmise režiimi naasmiseks vajutage kaks korda nuppu VÄLJA / kustutusnuppu.

7.1.3 Mõõtmistasandi seadmine

Esikülje, statiivi, otsadetailiga tagakülje ja tagakülje vahel lülitamiseks vajutage 2 sekundit nuppu Liitmine, lahutamine / mõõteserv. Ekraanil kujutatakse seda noolega. Standardina on mõõteservaks seatud seadme tagakülg. Iga kord, kui seade taaskäivitatakse, seatakse mõõteservaks seadme tagakülg.

7.2 Kasutamisevõimalused


7.2.1 Üksikmõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Suunake laseripunkt sihtpunkti.
3. Vajutage nuppu SISSE / mõõtenuppu.

Kui kõlab signaalheli, on mõõtmine tehtud. Saate vahemaad vaadata. Teiste vahemaade väljaselgitamiseks vajutage mõõtenuppu uuesti.

7.2.2 Min-/max-mõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
 2. Suunake laseripunkt sihtpunkti.
 3. Vajutage nuppu SISSE / mõõtenupp 2 sekundit.
- Ekraanil kuvatakse miinimum- ja maksimumväärtused. Mõõtmise peatamiseks vajutage lihtsalt nuppu SISSE / mõõtenuppu.

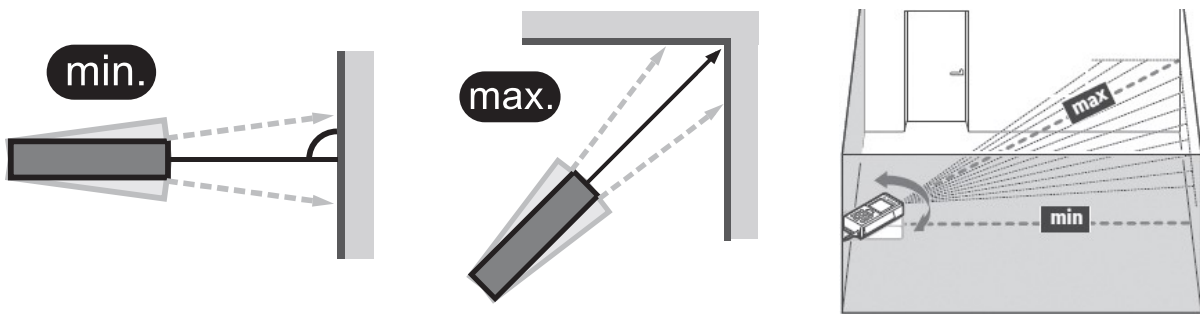

7.2.3 Kestusmõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Suunake laseripunkt sihtpunkti.
3. Vajutage nuppu SISSE / mõõtenupp 2 sekundit.

Laserseade mõõdab kauguse ja esitab selle ekraani kõige alumisel real.

7.2.4 Pindala mõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Vajutage funktsiooninuppu, kuni ekraanil kuvatakse pindala mõõtmise näit.
3. Mõõtke pikkus ja laius nagu üksikmõõtmise korral. Laserikiir jääb kahe mõõtmise vahel sisselülitatuks.

Pärast teise mõõtmise lõpetamist arvutatakse pindala automaatselt ja kuvatakse ekraani kõige alumisel real. Üksikmõõteväärtused on mõõteväärtuste ridadel 1 ja 2.

7.2.5 Ruumala mõõtmine





1. Lülitage laserseade sisse.
2. Vajutage funktsiooninuppu, kuni ekraanil kuvatakse ruumala mõõtmise näit.
3. Mõõtke pikkus, laius ja kõrgus nagu üksikmõõtmise korral. Laserikiir jääb kolme mõõtmise vahel sisselülitatuks.

Pärast kolmanda mõõtmise lõpetamist arvutatakse ruumala automaatselt ja kuvatakse ekraani kõige alumisel real. Üksikmõõteväärtused on mõõteväärtuste ridadel 1 ja 2.



7.2.6 2 punkti kaudne mõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Vajutage funktsiooninuppu, kuni ekraanil kuvatakse 2 punkti kaudse mõõtmise näit.
3. Mõõtke üksteise järel 2 mõõtepunkti nagu üksikmõõtmise korral. Laserikiir jääb kahe mõõtmise vahel sisselülitatuks.

Pärast teise mõõtmise lõpetamist arvutatakse kaugus automaatselt ja kuvatakse ekraani kõige alumisel real. Üksikmõõteväärtused on mõõteväärtuste ridadel 1 ja 2.

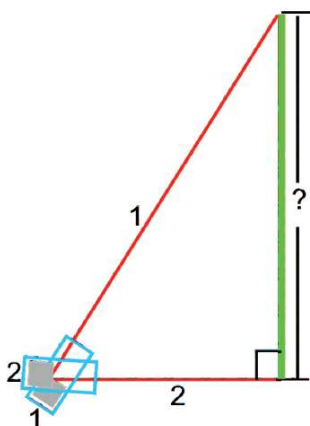


Figure 1




ETTEVAATUST

Kahe punkti mõõtmine peab toimuma ühel joonel ja teine mõõtepunkt peab olema mõõtepinna suhtes täisnurga all, vastasel juhul võidakse saada vale mõõteväärtus.

7.2.7 3 punkti kaudne mõõtmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Vajutage funktsiooninuppu, kuni ekraanil kuvatakse kaudse mõõtmise näit.
3. Mõõtke üksteise järel 3 mõõtepunkti nagu üksikmõõtmise korral. Laserikiir jääb kolme mõõtmise vahel sisselülitatuks. Pärast kolmanda mõõtmise lõpetamist arvutatakse kaugus automaatselt ja kuvatakse ekraani kõige alumisel real. Üksikmõõteväärtused on mõõteväärtuste ridadel 1 ja 2.

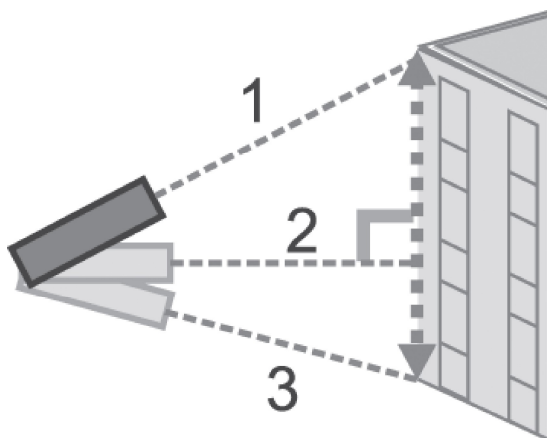

ETTEVAATUST

Kolme punkti mõõtmine peab toimuma ühel joonel ja teine mõõtepunkt peab olema mõõtepinna suhtes täisnurga all, vastasel juhul võidakse saada vale mõõteväärtus.



7.2.8 Liitmine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Suunake laseripunkt sihtpunkti.
3. Tehke üksikmõõtmine
4. Vajutage nuppu Liitmine/lahutamine, et liita järgmine üksikmõõtmine. (Ekraanil kuvatakse sümbol +)
5. Tehke üksikmõõtmine

Laserseade esitab tulemuse ekraani kõige alumisel real. Seda toimingut võib piiramatu arv kordi korrata.

7.2.9 Lahutamine

1. Lülitage laserseade sisse.
2. Suunake laseripunkt sihtpunkti.
3. Tehke üksikmõõtmine
4. Vajutage nuppu Liitmine/lahutamine kaks korda, et lahutada järgmine üksikmõõtmine. (Ekraanil kuvatakse sümbol –)
5. Tehke üksikmõõtmine

Laserseade esitab tulemuse ekraani kõige alumisel real. Seda toimingut võib piiramatu arv kordi korrata.



7.3 Mõõtühiku valimine

Vajutage 2 sekundit nuppu SISSE / mõõtenuppu ja funktsiooninuppu/mälunuppu, et lülitada nupuga Liitmine, lahutamine / mõõteserv ühikute m (3 kohta peale koma), m (2 kohta peale koma), in (1 koht peale koma), in (0 kohta peale koma), in ft ja ft vahel. Valige soovitud ühik nupuga SISSE / mõõtenupp. Seade käivitub viimati valitud mõõtühikuga.

7.4 Akude laadimine

Akude laetust kuvatakse ekraanil. Laadige akusid, kui ekraanil olev sümbol püsivalt vilgub. Kasutage laser-kaugusmõõdiku laadimiseks kaasasolevat laadijat. Seadet ei saa laadimise ajal kasutada. Seade on täielikult laetud u 3 tunni möödudes.

7.5 Tööjuhised

Mõõtmise ajal ei tohi laserseadet liigutada. Soovitav on kasutada fikseeritud aluspinda koos fiksaatoriga. Laseri väljumisava ning vastuvõtupiirkond ei tohi mõõtmise ajal kaetud olla. Mõõtepinnast olenevalt ei saa valesid mõõtmistulemusi välistada. Vältida tuleks reljeefseid, peegeldavaid, läbipaistvaid ja poorseid pindu.



8. Hooldus, hoiustamine ja transport

8.1 Puhastamine

- Pühkige mustus ära pehme niiske lapiga.
- Laser-kaugusmõõdiku väljundavasid tuleb regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral põhjalikult puhastada. Ärge puudutage klaasi sõrmedega.
- Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Ärge kastke seadet vette!
- Määratud ja määrjad seadmed, tarvikud ja transpordimahutid tuleb enne kokkupakkimist puhastada ja kuivatada. Pakkige varustus kokku alles siis, kui see on täielikult kuiv.
- Hoidke pistikühendused puhtad ja kaitske neid niiskuse eest.

8.2 Hoiustamine

- Varustust tohib hoiustada ainult etteantud temperatuuri piires (vt ptk 3 „Tehnilised andmed“).
- Pärast pikemat hoiustamist kontrollige enne kasutamist mõõdiku täpsust.

8.3 Transport

Tugev raputamine või kukkumine võib seadet kahjustada.

- Ärge kunagi transportige toodet lahtiselt. Kasutage alati originaalpakendit või samaväärset transpordimahutit.
- Enne transporti lülitage mõõdik välja.
- Enne kasutuselevõttu kontrollige seadet, et tuvastada võimalikud kahjustused.



9. Tarnekomplekt ja tarvikud

9.1 Tarnekomplekt METRON 60 BT

- 1 laser-kaugusmõõdik
- 1 kott
- 1 laadimiskaabel
- 1 hoideaas

9.2 Tarvikud (lisavarustus)

- Laseri vaatamise prillid LB RED
- Sihtpunkti plaat ZS RED
- Ministatiiv MST

Tarvikute kohta leiate lisateavet aadressilt www.sola.at



10. Veaotsing

Viga	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
301	➤ Kaugus jääb mõõtevahemikust väljapoole.	➤ Püsige mõõtevahemikus.
302	➤ Reflekteeriv signaal on liiga nõrk.	➤ Mõõtke paremini reflekteerival pinnal.
303	➤ Tööulatus jääb näidust väljapoole.	➤ Lähtestage nupuga VÄLJA / kustutusnupuga nullile.
304	➤ Arvutusviga Pythagorase teoreemi valemis.	➤ Mõõtke uuesti.
305	➤ Aku laetus on madal.	➤ Laadige akut.
306	➤ Temperatuur on liiga madal.	➤ Soojendage seadet.
307	➤ Temperatuur on liiga kõrge.	➤ Jahutage seade maha.
308	➤ Ümbrus on liiga valge.	➤ Mõõtke hämaramas.



11. Jäätmekäitlus


Asjatundmatu jäätmekäitlusse andmise tõttu võite teie ise ja teised isikud raskeid vigastusi saada ning keskkonda kahjustada.

Plastosade põletamisel tekivad mürgised heitgaasid, mis võivad inimeste tervist kahjustada.

Patareid võivad plahvatada, kui neid kahjustatakse või kuumutatakse ning see võib põhjustada mürgisust, põletusi, söövitusi või keskkonnasaastet.

Hooletu jäätmekäitlusse andmise tõttu võib tekkida volitamata isikul võimalus toodet mitte nõuetekohaselt kasutada.

Mõõteriistad, tarvikud ja pakend tuleb anda keskkonnahoidlikuks ümbertöötlemiseks.

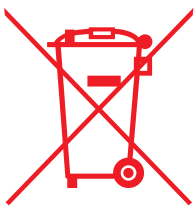

Toodet ja tarvikuid, eelkõige patareisid ja akusid, ei tohi visata olmeprügi hulka.

- Andke toode ja tarvikud nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.
- Järgige riigis kehtivaid jäätmekäitluseeskirju.

SOLA edasimüüja võtab akud ja vanad seadmed tagasi ning annab need nõuetekohasesse jäätmekäitluspunkti.

Ainult EL-i riigid



Elektritööriistu ei tohi visata olmeprügi hulka!

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ ja sellest lähtuvate riiklike seadusesätete kohaselt peab vanad, kasutuskõlbmatud elektri- ja elektroonikaseadmed eraldi kokku koguma ja keskkonnahoidlikuks ümbertöötlemiseks andma.



12. Tootja garantii

„Tootja garanteerib garantiikaardile märgitud algsele ostjale (esmaostja) ostmise hetkest alates kahe aasta vältel seadme töökindluse, välja arvatud akud. Garantii hõlmab vaid tootja valitud remonti ja/või asendamist. Antud garantii ei hõlma ostja või kolmandate isikute asjatundmatust kasutamisest ja loomulikust kulumisest tingitud puudusi ning välimuse vajakajäämisi, mis ei mõjuta seadme kasutamist. Selle garantii alusel tehtud nõudmisi saab esitada ainult koos müüja poolt täidetud ja seadmega kaasa antud garantiikaardiga, millel on kuupäev ja ettevõtte tempel.

Garantiinõude korral hüvitab transpordikulud tootja. Garantii raames tehtud remont ja varuosade paigaldamine ei pikenda garantiid.


Muud nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui need on kooskõlas kehtivate riiklike eeskirjadega. Eelkõige ei vastuta tootja vahetu või kaudse puudustest või nendest kaudselt tuleneva kahju, kahjustuste või kulude eest seoses seadme kasutamisega või võimatusega seadet kasutada mis tahes eesmärgil. Vaikivõttes kasutamiseks või teatud eesmärgiks sobivuseks on sõnaselgelt välistatud.“



13. EÜ vastavusdeklaratsioon



Vastavusdeklaratsioon
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité

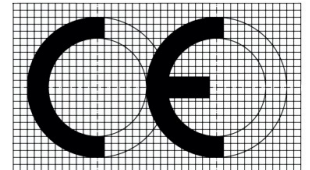

Meie/We/Nous **SOLA-Messwerkzeuge GmbH, 6840 Götzis, Austria**

teatame ainuvastutajana, et toode/tooted
declare under our sole responsibility that the Product(s)
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

METRON 60 BT

mille kohta see deklaratsioon kehtib, on kooskõlas järgmiste standarditega.
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.
auquel(s) se réfère cette déclaration est conforme aux normes.

EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-2: 2013

Kooskõlas direktiivi(de) sätetega
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)

Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Mag. Wolfgang Scheyer CEO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Töbel 25, 6840 Götzis, Austria
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at