



# Mobiilne liivaprits

(originaalkasutusjuhendi tõlge)



CS 17

Professionaalseks  
kasutamiseks



© FAR GROUP EUROPE

115100-A-20230824



[fartools.com](http://fartools.com)



x1




**10 min**




A





B

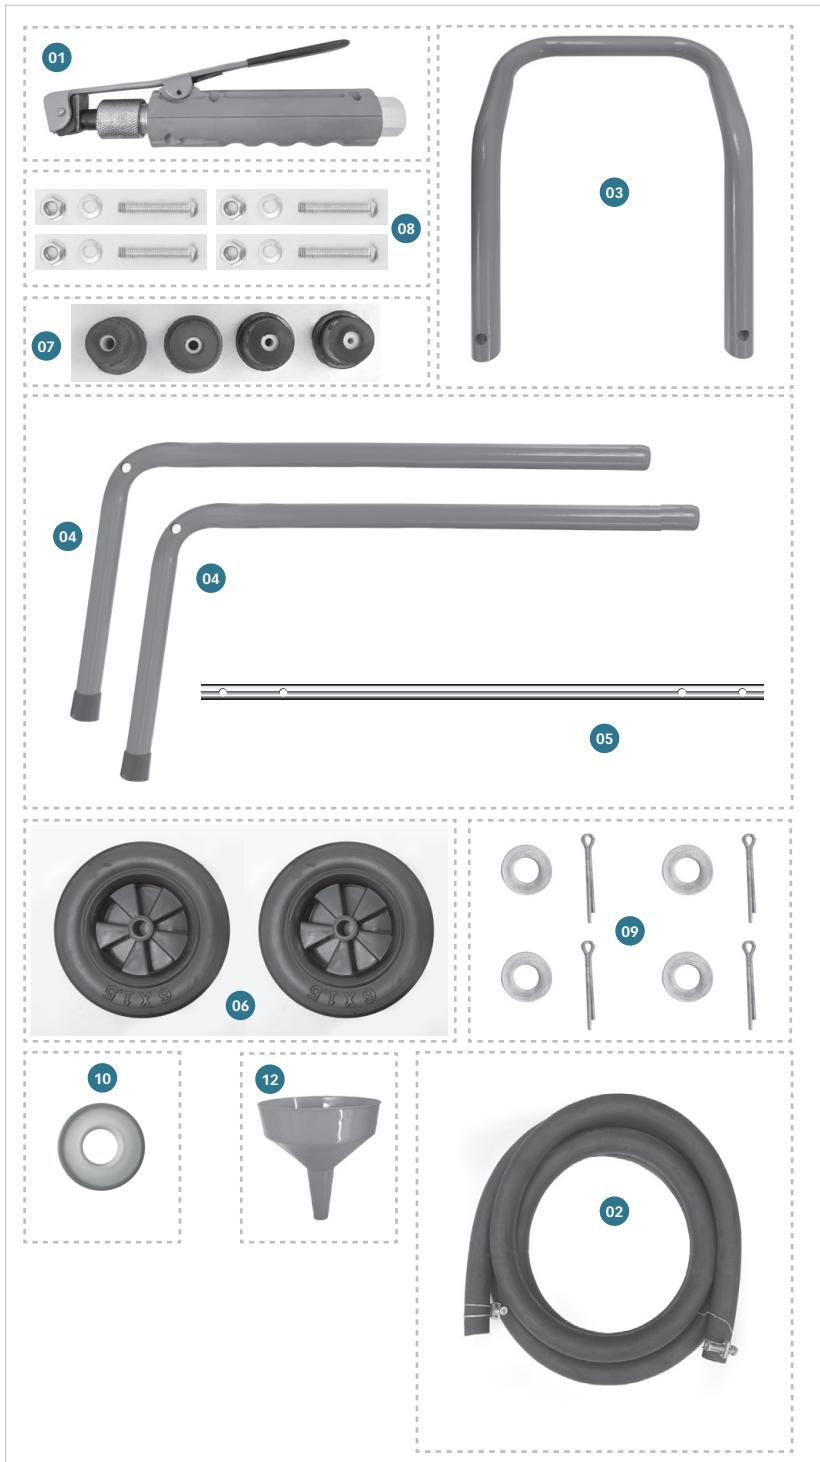

C

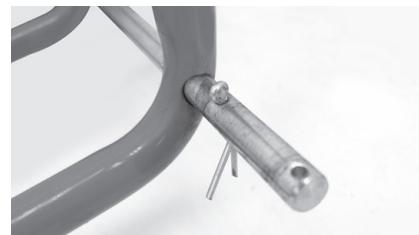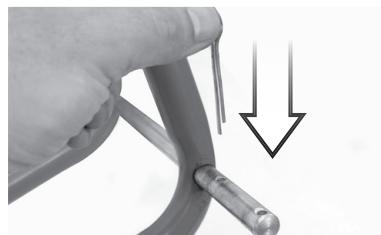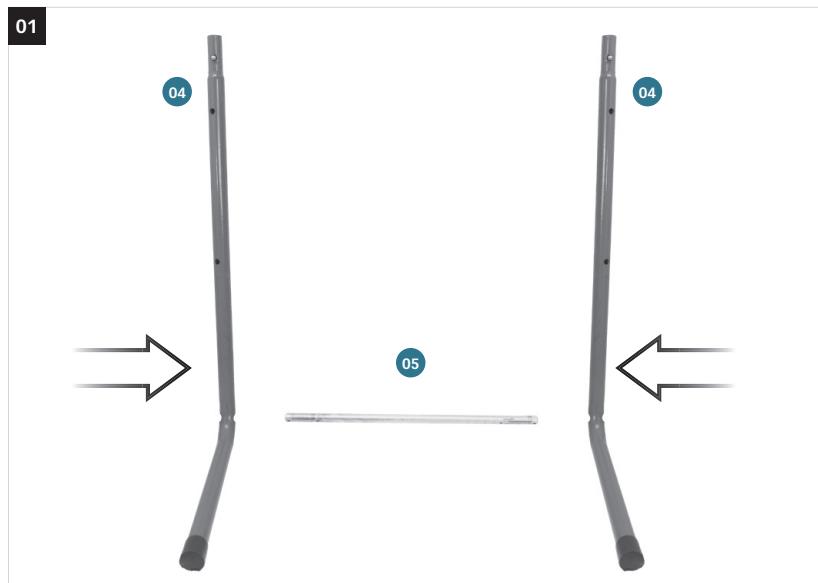


C

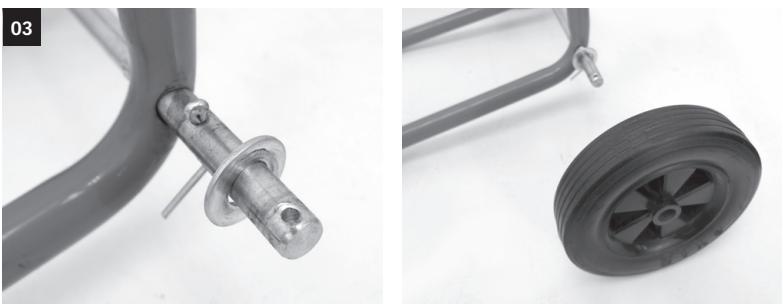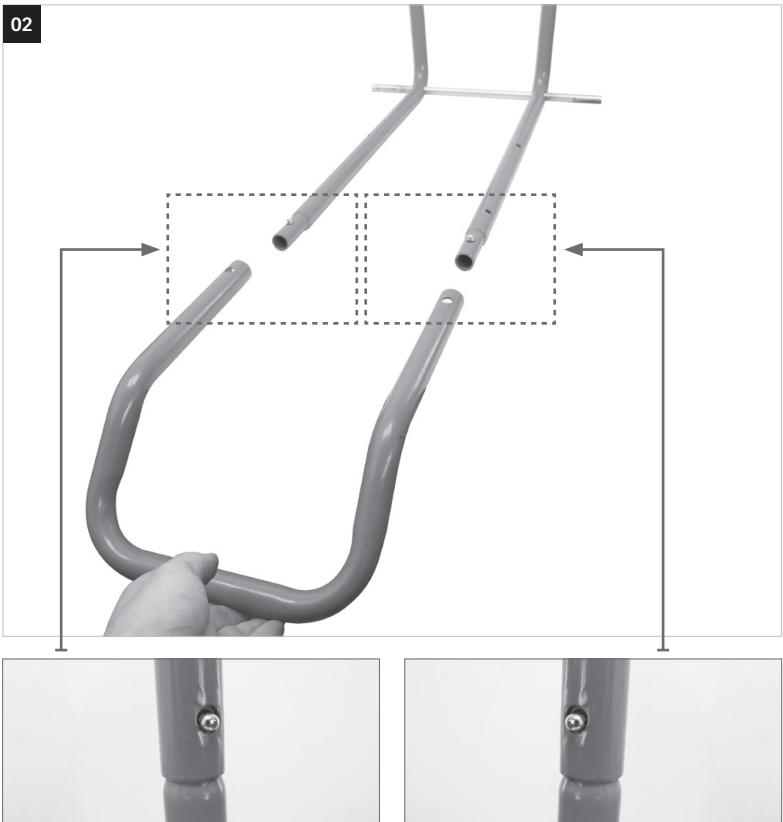


C

04

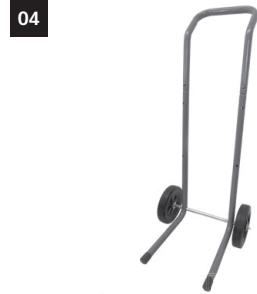


08

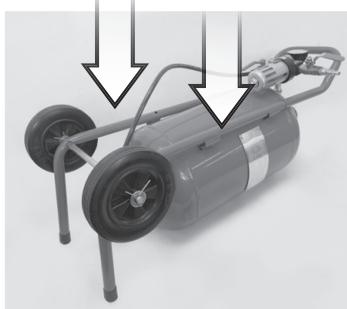

02




05

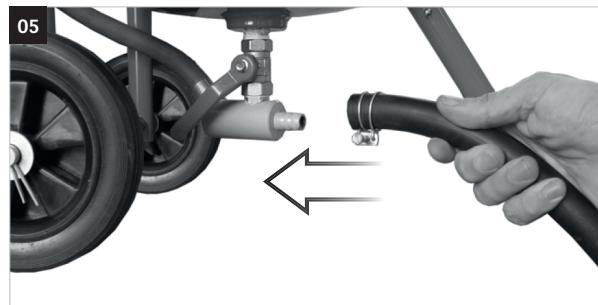

C



D

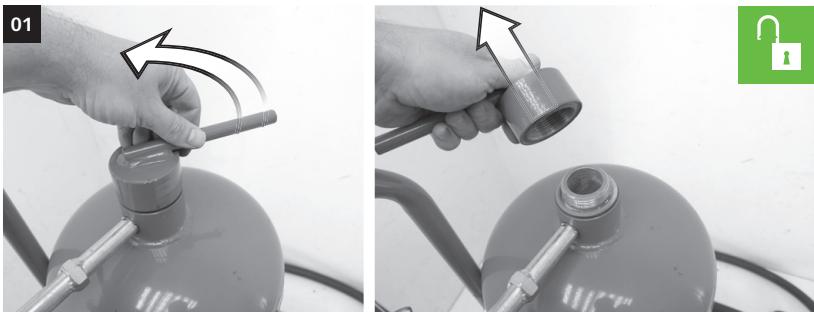

Avage paagi kork ja valage paaki abrasiivainet.






Ärge täitke paaki rohkem kui 3/4 ulatuses.  
Kui teie piirkonnas on õhuniiskus 90% või rohkem, täitke paak ainult poolenisti ja kontrollige veeseparaatorit sagedamini.



Ummistumise vältimiseks veenduge, et kasutatav abrasiivaine on kuiv.  
Kuigi abrasiivainet võib uuesti kasutada, pidage meeles, et see kulub. Pärast kasutamist muutub abrasiivaine siledamaks ja ümaramaks, mis vähendab selle töhusust.

Kasutage kompressorit, mille maht on vähemalt 100 liitrit.

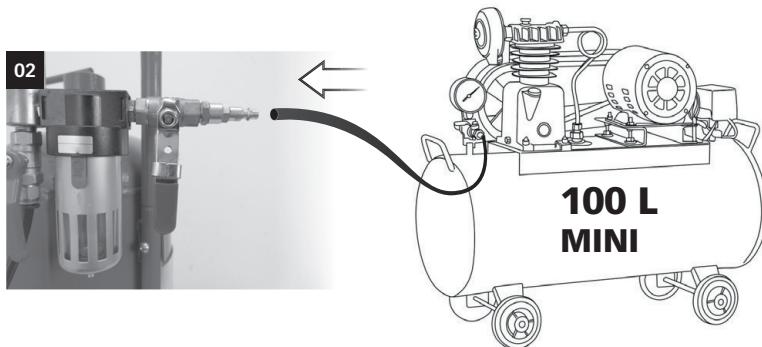


# D


11



Kandke  
abrasiivaine  
lisamise, seadme  
kasutamise ja  
puhastamise ajal  
alati täielikku  
kaitsevarustust  
(mask, prillid,  
kindad,  
kõrvaklapid).

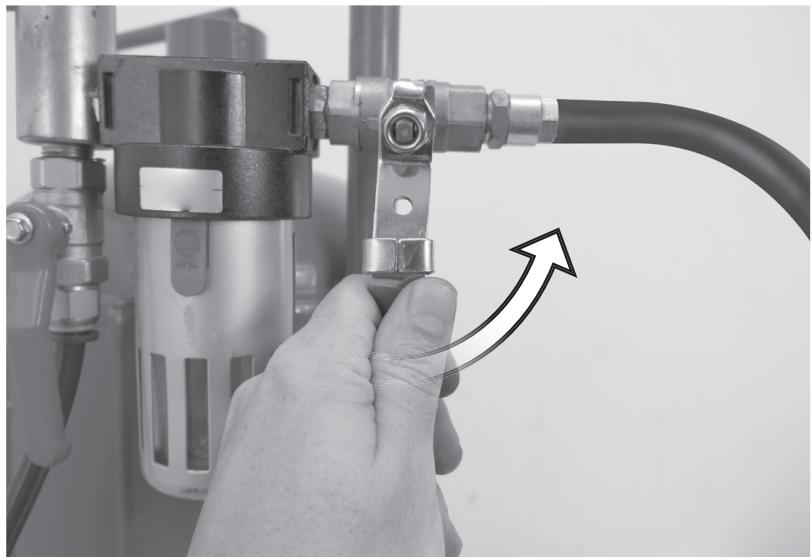

Käivitage kompressor. Seejärel käivitub paagi survestamine.  
Kontrollige kaitseventili (1) toimimist. Selleks tömmake ventili, nagu on näidatud allpool  
oleval fotol. Ventiili tömbamise ajal kostab õhu sisive heli.

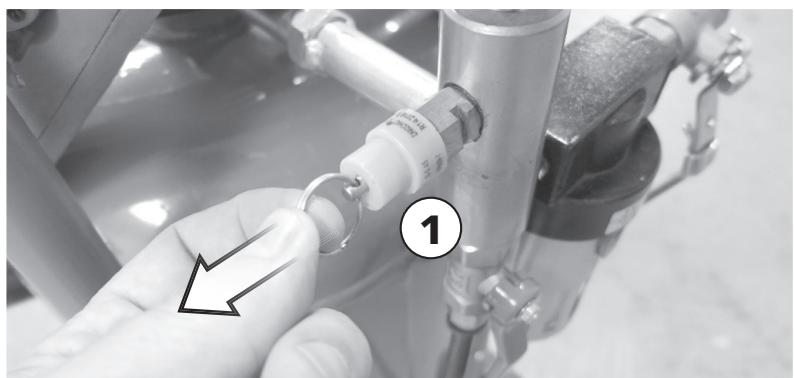




# D

11



Kandke  
abrasiivaine  
lisamise, seadme  
kasutamise ja  
puhastamise ajal  
alati täielikku  
kaitsevarustust  
(mask, prillid,  
kindad,  
kõrvaklapid).

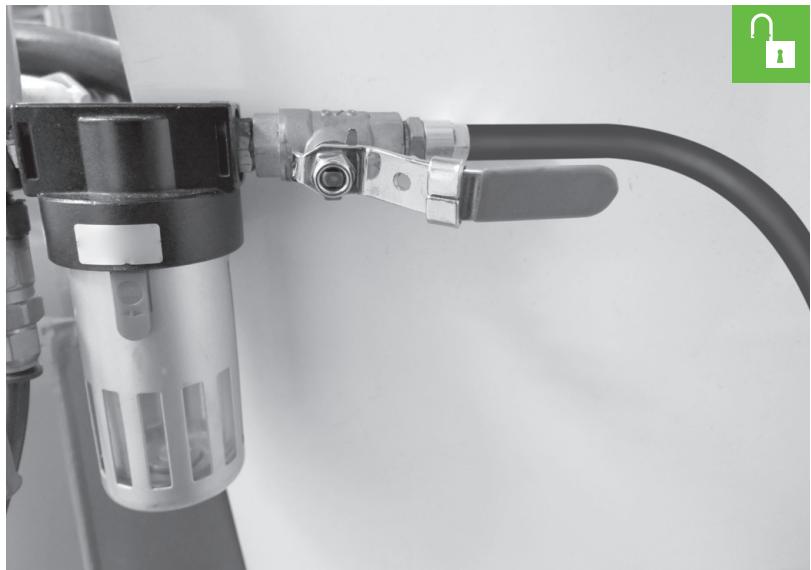




Veenduge süsteemi survestamise ajal, et täitekork, ükski toru ega liitmik ei leki.

Lekete korral vabastage paak surve alt ja kõrvaldage lekked viivitamatult.



Vajutage kaitseventiilile (2), kuni sellest voolab õhku läbi.

Kui kaitsepäästik on avatud, avage aeglaselt abraasiivaine juhtventiil (3), kuni abraasiivaine hakkab kaitsepäästikust välja voolama.

D

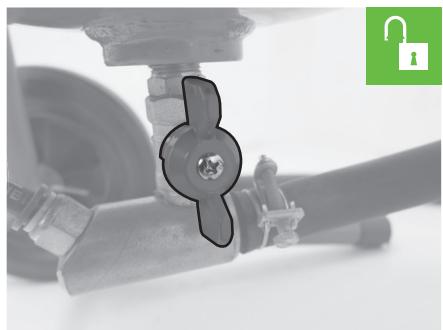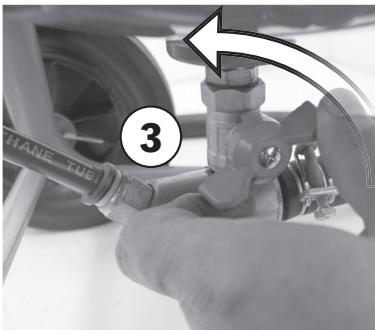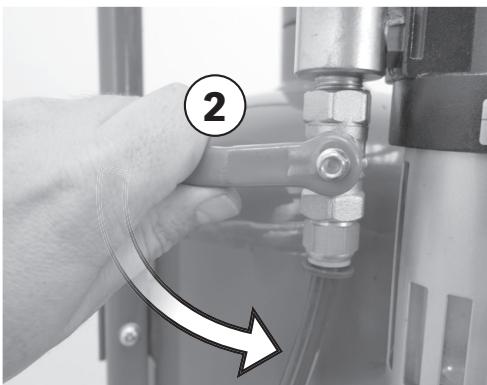

Reguleerige järk-järgult abrasiivaine juhtventiili (3), kuni kaitsepäästikust voolab välja soovitud kogus abrasiivainet.

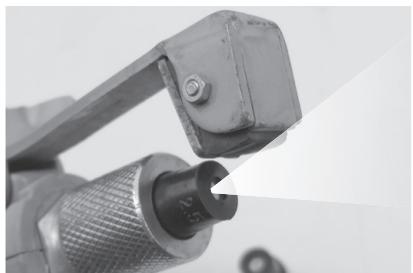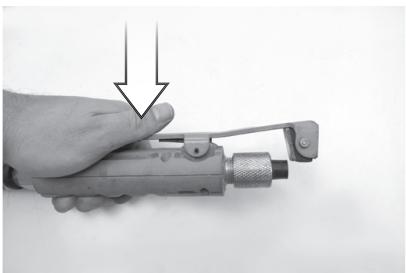

D






Veenduge, et õhu väljalaskesurve ei ületa 8 baari.



Töösurve:  
vahemikus  
3–4 baari

Liivapritsimise lõpetamine: jätkake päästiku vajutamist ja keerake abrasiivaine juhtventil kinni.

Hoidke päästikut all, et tühjendada abrasiivaine toru võimalikest abrasiivaine jäükidest. Kui näete, et päästikust tuleb välja ainult õhk, siis voolu peatamiseks vabastage päästik. Nii on tagatud vooliku ja päästiku täielik tühjenemine.

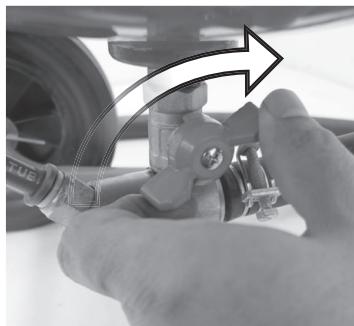
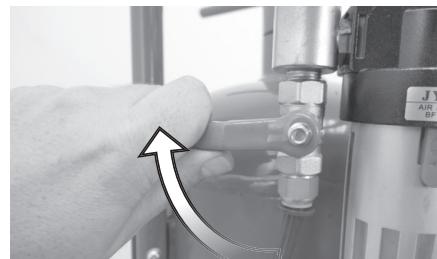
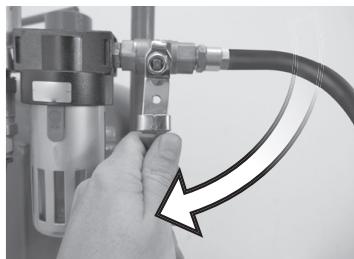


Pärast kasutamist tehke päästik ALATI puhtaks. Kui kogu abrasiivaine on välja lastud, lülitage õhuvarustus välja.  
Veenduge, et ventiil on avatud ja suunake päästik ohutusse suunda.  
Tõmmake päästikut, kuni õhku ei tule enam ja survemõõtur näitab väärust „0“  
Ühendage õhuvoilik toiteventiilist lahti.

Enne hoiustamist puhastage seade ja selle tarvikud põhjalikult.



D

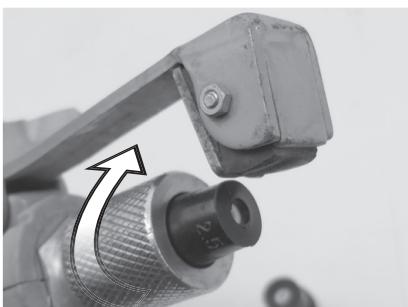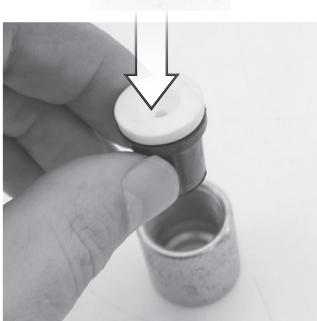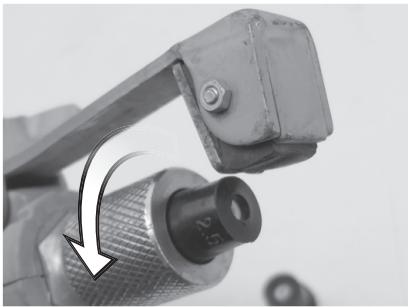

Ø 2 mm otsak: väikeste pindade jaoks  
Ø 3,5 mm otsak: suuremate pindade jaoks





115113:

Must abrasiivaine, 0,1 – 0,63 mm – 25 kg metalli jaoks

115114:

Pronksivärvi abrasiivaine nr 5 puidu jaoks – 25 kg

115115:

Pronksivärvi abrasiivaine nr 7 mudelite valmistamise jaoks – 25 kg

	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit	X
--	--	---

	Vastab EÜ standarditele	X
--	-------------------------	---


	Mass	18 kg
--	------	-------

	Kandke kaitseprille Kandke tolumumaski Kandke kuulmiskaitsevahendeid	X
--	--	---

	Kandke kummikindaid	X
--	---------------------	---

	Ringlussevõetav	X
--	-----------------	---

	Ringlussevõetav, tuleb võtta ringlusse	X
--	--	---

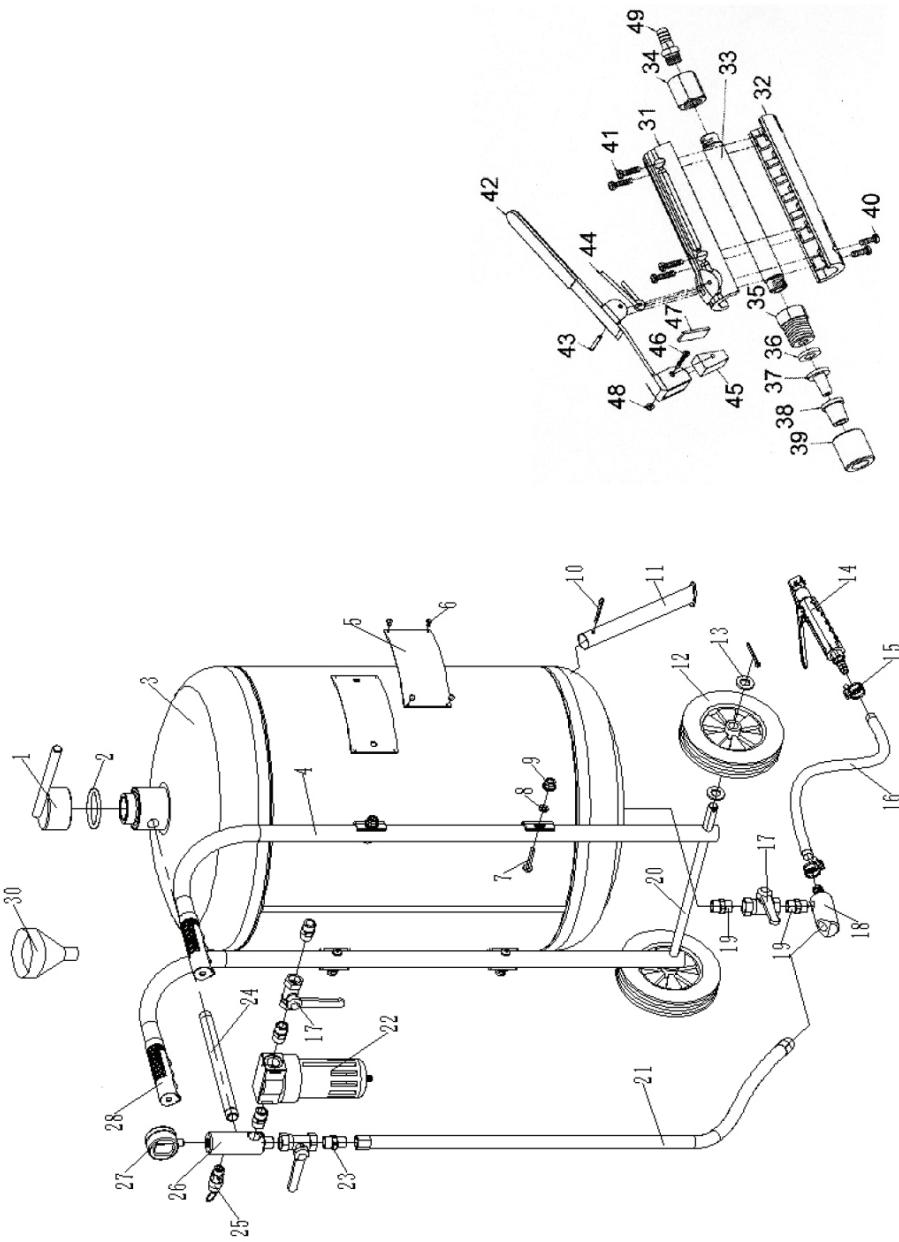

# VASTAVUSDEKLARATSIOON

Allakirjutanu kinnitab, et

Personne autorisée à constituer  
le dossier technique :  
Christophe HUREL



FAR GROUP EUROPE  
192, Avenue Yves Farge  
37700 St. Pierre-des-Corps  
FRANCE

**mobiilne liivaprits**

## kood

FARTOOLS / 115100 / CS 17 / XH-T0510

FARTOOLS / 115100 / CS 17 / XH-T0510  
vastab EMÜ direktiivide ja standarditele

2006/42/EC 2014/68/EU

EN1248:2001+A1:2009  
ENISO12100:2010

Christophe HUREL,  
Directeur général  
01/09/2023  
Fait à St. Pierre-des-Corps

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Christophe Hurel".



# GARANTII



Selle seadme müükiviiungti esitamisel kehtib alates ostukuupäevast garantii kõikide tootmisa ja materjalidefektide korral. Garantii hõlmab defektsete osade väljavahetamist. Garantii ei kehti seadme kasutusotstarbele mittevastavast kasutamisest, sobimatust hooldusest või ostja hooletusest põhjustatud kahjude korral. Garantii ei kehti seadme törkest põhjustatud kahjustustele.

## MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

FARGROUP EUROPE – 192, Avenue Yves Farge – 37700 St. Pierre-des-Corps – PRANTSUSMAA  
fargroup@fargroup.net



## FAR GROUP EUROPE

Une société du groupe **SIGMA**

192, Avenue Yves Farge  
37700 St. Pierre-des-Corps  
PRANTSUSMAA

[fartools.com](http://fartools.com)

